

「M3i ZERO」初期設定方法をリリース



www.m3adapter.com

「M3i ZERO」初期設定方法をリリースしました、ご参照してくださいね！

改造方法:

1. 「F_CORE_v1.6.1」と最新カーネルは MSD に導入し（国際版のカーネルを選択）
2. MSD はマジコンの MSD SLOT に挿し込みます
3. ファームアップケーブルとマジコン本体を連結し（本体とファームアップケーブルの表面には矢印があり）
4. 連結したファームアップケーブルは PC の USB スロットに挿し込みます。すると、マジコン本体の中の LED が赤になって点滅し
5. 35 秒間くらいかかって LED が滅灯し、アップデート大成功
6. 再び DS 本体で試みましょう。

注意: 公式サイトにはカーネルも改造パッチも提供しない、中国の TGBUS で改造パッチ「F_CORE_v1.6.1」をダウンロードして使用してください

ダウンロード:

「[F_CORE_v1.6.1](#)」（「GMP-Z003」と表示のマジコンはこのパッチを利用しなければならない）

注意事項:

1. M3i Zero 本体の LED がずっと点灯状態

原因: カーネルアップデートファイルが見つけません

解決

- アップデートファイルは解凍したと確認
- MSD にアップデートファイルを導入したと確認
- MSD 本体のタイプはマジコンに対応出来ますか(FAT/FAT32 の MSD と SDHC カード)

- MSD カードの金端子には汚物はないと確認

2. 本体 LED が光らない

原因: 電力を供給することがない

解決

- パソコン本体にある USB ポートの電力の有無を検査し
- M3i Zero とファームアップケーブルの連結を検査し(本体とファームアップケーブルの表面にある矢印により連結し)

3. 本体 LED はフラッシュ一回だけ

原因 1: カーネルのアップグレードファイルは認識失敗

解決

- カーネルのアップグレードファイルを検査して、必要の時改めてカーネルのアップグレードファイルをダウンロードしてください。

原因 2: M3i Zero のハードウェアはエラになります、アップデート出来ません。

解決

- 販売店あるいはサービスセンターと連絡して修理させています。

4. アップグレードされた後、DS 本体カートに挿入し識別がされますが、M3i zero システムには入れられない

原因 1: カーネルのアップグレードバージョンは DS 本体システムに対応出来ない

解決

- 最新バージョンのカーネルをダウンロードし

原因 2: システムファイルをインストールしないたり不完全にインストールされたり、あるいは、システムファイルが見つからない

解決

- M3i zero のシステムファイルに正しくインストールするかどうか検査し、かつカーネルのバージョンに対応するかどうか確認し
- MSD カードが正しいかどうか検査し、必要なとき MSD カードをフォーマットし再びシステムフォルダーし

5. アップデート後、DS 本体にささったマジコンと認識できない

原因 1: M3i zero のカーネルは正しくアップデートしていない

解決

- カーネルのアップデートをもう一度してください。アップデートをしばらくお待ちください。途中でアップデートを中止しないでください。

原因 2: M3i zero と DS 本体のロットとの接触不良。

解決

- M3i Zero 取り出してから、もう一度スロットに挿入し。必要でしたら、M3i zero の金端子をキレイにし

原因 3: M3i Zero は故障品の可能性がある

解決

- 購入店と連絡し返品交換または修理を要請し